

令和2年度 指摘・指導事項一覧

都市政策部技術管理課工事検査室

令和2年度 指摘指導事項一覧（建築工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	部分使用検査	現場施工	トイレブースの養生シートの剥がし忘れがあったため、剥がすよう指示した。
2	部分使用検査	現場施工	身体障がい者用トイレブースのカギが閉まらないところがあったため、調整するよう指示した。
3	しゅん工検査	施工計画書	石綿含有成型板の撤去工事があるにもかかわらず、施工計画書が作成されていなかったため、次回から作成するよう指摘・指導した。
4	しゅん工検査	施工体制台帳	変更設計があったにもかかわらず、施工体制台帳に変更契約・請書などの添付がなかったため、添付するよう指摘・指導した。
5	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体系図の現場掲示写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した
6	しゅん工検査	工事写真	施工計画書において解体するにあたりカッターを入れることとなっているが、工程が確認できる写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
7	しゅん工検査	工事写真	石膏ボードのGL工法において、接着剤の間隔・盛り上げ高さ等の品質管理写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
8	しゅん工検査	工事写真	外壁改修工事において、アンカーピンニング㎡あたりの本数やアンカーピッチ等の写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
9	しゅん工検査	工事写真	塗装工事において、工程ごとの施工写真がなかったため、撮り忘れの無いよう指摘・指導した。
10	しゅん工検査	施工計画書	建築包含設備工事において、設備工事の施工計画書がなかったため、忘れずに添付するよう指摘・指導した。

令和2年度 指摘指導事項一覧（電気設備工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	現場施工	分電盤の扉が建具枠に接触するため、建具枠に緩衝材を取り付けるよう指導し当該箇所について手直しを実施した。
2	しゅん工検査	現場施工	発電機消音器の支持金物に、地震時過大な変異が生じないように、3方向のストッパを追加するよう指導し当該箇所について手直しを実施した。
3	部分使用検査	現場施工	連結照明器具の突付部に隙間があったため指摘し当該箇所について手直しを実施した。
4	部分使用検査	現場施工	フリーアクセスフロア内の強電ケーブルとLANケーブルが接触していたため、当該箇所について手直しを実施した。
5	しゅん工検査	現場施工	ハンドホール内配管口の防水処理を行うよう指導し、当該箇所について手直しを実施した。
6	しゅん工検査	現場施工	金属製可とう電線管（プリカチューブ）は、被覆付を使用するよう指導し当該箇所について手直しを実施した。

令和2年度 指摘指導事項一覧（機械設備工事編）

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	部分使用検査	現場施工	エアコン室内機からのドレンホースと既存配管接続部の保温仕上げ不良を指摘し、補修を指示した。
2	部分使用検査	現場施工	現場施工された機器振れ止め支持について、施工計画記載内容と違うため、是正するよう指摘した。
3	しゅん工検査	現場施工	機器とダクト接続部のたわみ継手が芯ずれにより変形が大きかったため、是正するよう指摘した。
4	しゅん工検査	現場施工	暖房便座取り付け状態に芯ずれがあったため、是正するよう指摘した。
5	しゅん工検査	現場施工	冷却水配管の保温に一部未施工箇所があり指摘した。
6	部分使用検査	現場施工	機器周りの配管ストレーナーで点検スペースが確保されていないことを指摘し、是正するよう指導した。

令和2年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
1	しゅん工検査	工事写真	写真管理基準にある材料の保管状況の写真がなかったため撮影が必要な写真であることを指摘した。
2	しゅん工検査	品質管理	路床の密度管理で仕様書では90%以上での管理を求めているが、施工計画や品質管理では97%以上と記載されていた。品質上は問題ないが仕様書の規格値との違いを指摘した。
3	しゅん工検査	施工計画書	施工計画に最終変更分(数量変更)が綴られていなかったため、最終変更分を追加するよう指導した。
4	しゅん工検査	出来形管理	下水道(開削)工事の出来形(基準高、中心線偏位)で10点以上サンプル数があり、規格値の50%以内に管理されていたが、ばらつきなしのC評価であったため修正を指示した。
5	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に記載されている下請業者との契約日に誤りがあり、修正するよう指摘・指導した。
6	しゅん工検査	出来形管理	管更生工事の内空寸法の平均値の出来形管理図表が整理されておらず、作成するよう指摘・指導した。
7	しゅん工検査	施工計画書	施工計画書の提出日が契約日から1か月を過ぎていたため、1か月以内に提出するよう指摘・指導した。
8	しゅん工検査	その他書類	社内検査日が竣工日の次の日だったため、竣工日以前にするべきものと指摘・指導した。

令和2年度 指摘指導事項一覧(土木工事編)

番号	検査の種類	指摘区分	指摘・指導事項
9	しゅん工検査	施工体制台帳	施工体制台帳に添付されている下請契約の注文書、請書に法定福利費が積上げ計上されていなかったため計上するよう指摘・指導した。。
10	しゅん工検査	その他書類	下水道開削工事で本管の接合状況の確認でチェックゲージでの確認がされていなかったため指摘・指導した。。
11	しゅん工検査	工事写真	出来形写真の黒板に記載された出来形測定値と出来形管理図の出来形測定値の数字が異なっていたため、正しい数字に統一するよう指摘・指導した。
12	しゅん工検査	品質管理	舗装の締固め密度で施工面積3,000㎡以上であったが、3個しか測定しておらず指摘・指導した。3,000㎡を超えて10,000㎡以下は10個(10孔)で測定する。
13	しゅん工検査	工事写真	工事写真に区画線工の施工中の写真が全く添付されていなかったため、工種、種別ごと適宜添付するよう指摘・指導した。
14	しゅん工検査	出来形管理	出来形管理の寸法管理において内径測定位置が60度毎でなく、90度以上間隔を空けて測定していないところがあり、内径平均の出来形のばらつき判定に支障をきたす事例があった。60度毎で測定しないとばらつきが少なる恐れもあり、測定箇所を明確にするよう指導した。